

Fachhochschule Koblenz Blatt 1 von 6 FB Ingenieurwesen	Name	
Fachrichtung Maschinenbau Messtechnik WS 08/09	MatrNr	
Prof. Dr. W. Kröber	Aufgabe	erreichte Punkte
Diese Prüfung besteht aus einem Fragenteil und einem Rechenteil. Zur Bewertung der Aufgaben muss der gesamte Lösungsweg ersichtlich sein.	Fragenteil	
	1	pen
- Bearbeitungszeit : 90 min - Erlaubte Hilfsmittel : - Schreib- und Zeichengerät - Taschenrechner	2	thosunge
	3	
	4 <u>Z</u>	· X
	5 <u>Y</u>	
	6	
Note :	Summe	FH Koblenz FB Ingenieurwesen Maschinenbau
KURZFRAGEN:	Y_{A}	© Prof. Dr. Kröber Messtechnik Prüfung 14.03.2009
1. Worin besteht der wesentliche Untersch	nied zwischen	dem Messbereich
und dem Anzeigebereich? (2P)		
auf den Messbereich werden die Mess	teuler Jezogen	(detiniert)
2. Das Ergebnis einer Messung ergibt bei	20 Messwerten	einen Mittelwert
von $\bar{x} = 125$ und eine Standardabweichung	von $S_x = 2$. Be	egründen Sie,
<pre>weshalb es Einzelwerte geben muss, die (Bem.:127=125+2)! (3P)</pre>		_
5x Zinnerhalb =1x	•	% der Einzelwerte
Miller ca 16% liegen dniber; 16%	von20->3,2-> c	ou 3 Einzelwerke drußer
3. Zur Messung der Umgebungstemperatur wi Strahlungsschutz verwendet. Dadurch ak Sonne einfallende Wärmeleistung. Da du Wärmeleistung zugeführt wird, müsste d	osorbiert der urch die Strah	Sensor die von der lung permanent
weiter anwachsen (bis er z.B. schmilzt nicht der Fall? Begründung! (3P)	-	
Konvellion an Umpebnup $\mathring{q} = K$.	t Warmeleistuu	f ab durch
Konvention an Umpebnup Q=K.	A (rl-rla)	
4. Welche Metalle werden beim Thermopaar	k-Typ verwend	et? (2P)
NiCv-Ni		
5. Nennen Sie 2 wichtige Vorteile bei der Einsatz von Pt100 gegenüber Thermoelem		
<u>Kleinerer Messfehler</u> , Keine Ver	deichstempeva	tur
6. Wie groß ist die Auflösung, wenn mit e einem Messbereich von 0-10V gemessen w	einem 16 bit A	
10V/216 = 01526 mV		

6. Mit einem Thermoelement wird der folgende Temperaturverlauf aufgezeichnet. Die Thermoempfindlichkeit beträgt $52,69~\mu\text{V}/^{9}\text{C}$ (J-Typ).

Wie groß ist der hier vorliegende Temperatursprung? Bestimmen Sie die Zeitkonstante! (6P)

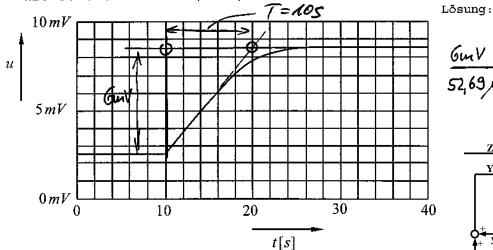


6mV 52,69 μγος = M39°C ≈ M4°C

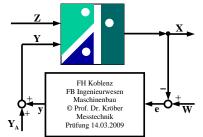

7. Bei der Speisung des induktiven Aufnehmers (Wegmessung) mit $\hat{u}_1 = \hat{u} \cdot \sin(\omega t)$ und $\hat{u}_2 = -\hat{u} \cdot \sin(\omega t)$ erhält man folgende Gleichung für das Ausgangssignal u_3 :

$$u_3 = \frac{L_2 - L_1}{L_1 + L_2} \cdot \hat{u} \cdot \sin(\omega t)$$

Wie wird bei der Auswertung erkannt, ob es sich um einen positiven Weg oder einen negativen Weg handelt? (3P)

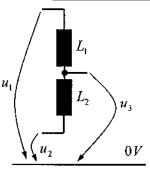

positiv: 42 23 mit û in Place negativ: 6261 uz mit û sir Gepandane

8. Der Trägerfrequenzverstärker arbeitet mit einer Trägerfrequenz von 225 Hz. Der dazugehörige Tiefpassfilter habe eine Knickfrequenz von 40 Hz. Um schnelle Signaländerungen darstellen zu können, wird vorsorglich mit einer hohen Abtastfrequenz von 10kHz gemessen. Beurteilen Sie das Vorgehen! (4P)

Shannon Theoren: 40ttz.2 = 80ttz prablish (10...20)40ttz = 400...80vtz 10000 ttz viel zu hoch (-> Dorten flut)

9. Erläutern Sie das Prinzip eines Vibrationsdrehzahlmessers zur Messung der Drehzahl? (3P)

Trequent f=f => Zunje schlegt Härker aus

10. Wie kann man mit einem Näherungsschalter eine Drehzahl messen?

messen; Impulsfolge frequent = Drehzoihl

11.	In einem Messsignal sind Frequenzanteile von 20 Hz, 40 Hz und 60 Hz enthalten. Nach welcher Zeit [in msec] wiederholt sich das Signal?
	(2P) 20Hz ist masspesend => Soms
12.	Der Widerstand eines applizierten DMS wird mit einem Ohmmeter gemessen. Es wird ein Wert von 120,2 Ohm gemessen. Auf welchen Wert ändert sich der Widerstand, wenn am Bauteil (Stahl) unter dem DMS eine Zugspannung von 200 N/mm² vorliegt? Für fehlende Angaben sind plausible Annahmen zu treffen. (6P)
	Hinweis: Formeln zum Thema DMS finden Sie bei Aufgabe 3 (Rechenteil).
	R=KE=> DR=R·KE=120,22. 200 N/mm2 = 0,229.2
	Entropy Mile Z
	Rueu = (1292 + 0, 229) D = 129 429 D H Kobenz FB Ingenieurwesen Maschinenbau Prof. Dr. Kröber Messtechnik Profung 1403 2099
13.	Weshalb kann man die Widerstandsänderung eines DMS bei Belastung nicht mit einem Ohmmeter messen? (2P)
	Wider stands andernuf zu Wlein
14.	Nennen Sie 4 Verfahren zur Durchflussmessung! (4P)
	Ovalradzähler, Mestblende, Schwebellorper, mag. rid. Dudiflusmessung
15.	Wie groß ist der Innenwiderstand eines Multimeters bei der
	Schalterstellung: Strom
	Schalterstellung: Spannung 10MS2 (2P)
16.	An einer Tankstelle wird der Durchfluss auf den kleinsten möglichen Wert eingestellt. Erläutern Sie auf der Basis des "Messfehlers bei volumetrischen Durchflussmessgeräten", ob Sie zu viel oder zu wenig bezahlen müssen! (3P) Mesgarat Zeif zu wenif au (Messfehler
	nepoliv, Spaltveluste) -> man bezahlt zu wenig
17.	Welche Versorgungsspannung ist bei Operationsverstärkern üblich? (2P) ±15V
18.	Wärmestrahlung aus. Weshalb werden hier Hochpassfilter verwendet?
	Loustantanteil wind diminient -> nur Anderung peht ein
20.	Bei einer Füllstandsmessung wird die Masse des Behälters (mit zu messendem Inhalt) mit einem piezoelektrischen Aufnehmer mit Ladungsverstärker gemessen. Weshalb ist diese Lösung in jedem Fall
	wegen Drift nicht realisierbar, nur für schnelle Änderungen
	V

RECHENTEIL


Aufgabe 1 (12P)

Zur Bestimmung des Gesamtwirkungsgrades η einer Hydraulikpumpe werden das Antriebsmoment M, die Winkelgeschwindigkeit ω der Antriebswelle, der geförderte Volumenstrom Q und die erzeugte Druckerhöhung p gemessen. Bei einem Messpunkt ergeben sich folgende Werte:

$$M = 20 \, \text{Nm}$$
; $\omega = 150 \, \text{s}^{-1}$; $Q = 4 \cdot 10^{-4} \, \text{m}^3 \, / \text{s}$; $p = 60 \cdot 10^5 \, \text{Pa}$

Daraus lässt sich folgender Gesamtwirkungsgrad bestimmen:

$$\eta = \frac{p \cdot Q}{M \cdot \omega} = \frac{60 \cdot 10^5 \ Pa \cdot 4 \cdot 10^{-4} \ m^3 \ / \ s}{20 \ Nm \cdot 150 \ s^{-1}} = \frac{2400 \ W}{3000 \ W} = 0.8 = 80\%$$

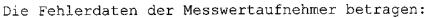

- Momentenmessung: M = 19.8 Nm...20.2 Nm
- Drehzahlmessung: Fehler vernachlässigbar
- Volumenstrommessung: $Q = 4 \cdot 10^{-4} \, m^3 / s \pm 6 \cdot 10^{-6} \, m^3 / s$
- Druckaufnehmer: Messbereich 100 bar, Fehlerklasse 0,5%
- a. Welcher Fehler geht zur Bestimmung des Gesamtwirkungsgrades am stärksten ein?
- b. Welchen Größtwert $\eta=\eta_{\max}$ kann der Gesamtwirkungsgrad haben? Es sind geeignete Werte einzusetzen!


Aufgabe 2 (8P)

 $u_e + u_a$

An einem RC-Glied (Tiefpassfilter) liegt am Eingang eine Rechteckspannung an. Die Eingangsspannung hat eine Einschaltdauer von 50%. Der untere Wert der Eingangsspannung beträgt 0V, der obere Wert 10V. Die Frequenz beträgt 40Hz, d.h. das Signal wiederholt sich 40 mal je Sekunde.

 $u_{e}(t)$

 $u_{\alpha}(t)$

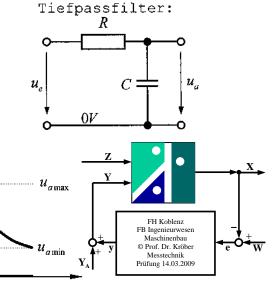


Die Ausgangsspannung erreicht einen Minimalwert von $u_{a \min} = 3.0 \text{ V}.$

- a. Wie groß ist der Maximalwert $u_{a\,\,\mathrm{max}}$ der Ausgangsspannung?
- b. Wie groß ist die Zeitkonstante des RC-Gliedes?

Hilfestellung:
$$\frac{\text{momentane Differenz}}{\text{Anfangsdifferenz}} = e^{-\frac{t}{T}}$$

Aufgabe 3 (10P)

An einem einseitig eingespannten Biegebalken greift eine Kraft F an. Die DMS 2+4 sind längs angeordnet, die DMS 1+3 sind quer angeordnet.

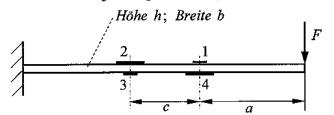


- Ferner gegeben: k, E, ν
- a. Bestimmen Sie zunächst die Dehnungen, die mit den DMS-Messgittern gemessen werden!
- b. Ermitteln Sie einen Zusammenhang zwischen der Brückenverstimmung und den gegebenen Größen!

Ziel:
$$\frac{u_D}{u_R} = f(a, b, c, h, F, k, E, \nu) = ... = ?$$

c. Der Abstand a ändert sich um 1%. Wie viel Prozent ändert sich dann die Brückenverstimmung?


Hilfestellungen:

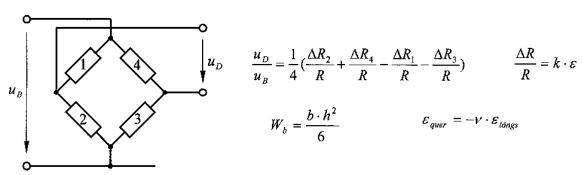

Aufgabe 4 (8P)

Bei der vorhandenen Vollbrücke wird eine Sechsleiterschaltung verwendet. Die Speisung der Brücke erfolgt über u_{B1} . Die hochohmig ausgetastete Rückführung misst die Spannung u_{B2} . Die Speisespannung, gemessen direkt über der Messbrücke, beträgt $u_B=5.0V$. Alle anderen Daten sind in der Skizze angegeben.


Bestimmen Sie den Strom i sowie die Spannungen u_{B1} und u_{B2} !

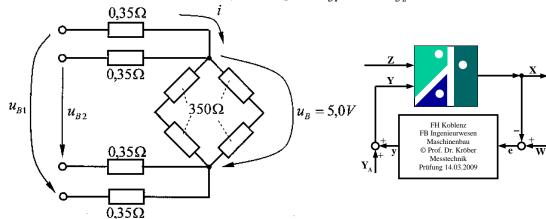

Aufgabe 5 (10P)

Zur Temperaturerfassung mit einem Rechner wird die abgebildete Schaltung verwendet. Durch den NTC-Widerstand fließt ein Konstantstrom von 0,1 mA.

Daten des NTC's: $R_0 = 10 \text{ k}\Omega; \quad T_0 = (273, 15 + 25) \text{ K}; \quad B = 3500 \text{ K}$ $R_{NTC} = R_0 \cdot e^{B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})}$

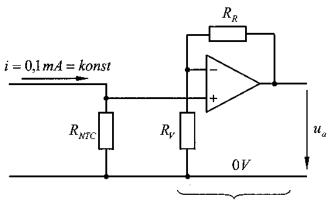

 $\frac{u_a}{u_e} = 1 + \frac{R_R}{R_V}$

(Hilfestellung)

- In einem konkreten Anwendungsfall beträgt die zu messende Temperatur gerade $20\,^{\circ}\text{C}$.
- a. Wie groß ist der Widerstand des NTC's?
- b. Wie groß ist der Spannungsabfall am NTC?
- b. Wie groß muss der Widerstand $R_{\rm R}$ sein, damit die Ausgangsspannung u_a gerade 2,0 V beträgt? Hierzu sei noch gegeben: $R_{\rm V}$ = 10 k Ω

Aufgabe 6 (12P)


Bestimmen Sie von dem abgebildeten Signal den Konstantanteil $\frac{a_0}{2}$ sowie die Koeffizienten a_1 , b_1 und A_1 der Grundschwingung (Exakte Lösung!)!

Hilfestellungen:

$$\int \sin(ax)dx = -\frac{1}{a}\cos(ax) + C$$

$$\int \cos(ax)dx = \frac{1}{a}\sin(ax) + C$$

$$A_i = \sqrt{a_i^2 + b_i^2}$$

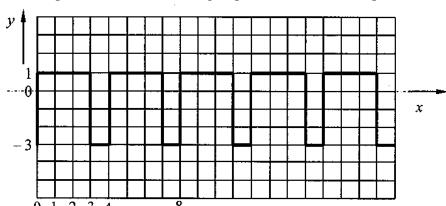

Hinweis:

Sei $\widetilde{f}(x)$ eine periodische Funktion der Periode 2L, dann lässt sich $\widetilde{f}(x)$ durch folgende Reihenentwicklung approximieren:

 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^n a_i \cos(i\frac{\pi}{L}x) + \sum_{i=1}^n b_i \sin(i\frac{\pi}{L}x)$ wobei: $a_i = \frac{1}{L} \int_a^b \widetilde{f}(x) \cos(i\frac{\pi}{L}x) dx$ $b_i = \frac{1}{L} \int_a^b \widetilde{f}(x) \sin(i\frac{\pi}{L}x) dx$ $a_i = \frac{1}{L} \int_a^b \widetilde{f}(x) \sin(i\frac{\pi}{L}x) dx$

Prufung Messtechnik vom 14.03.03 / Blatt 1

22,01) Yamax = 7,0 V (Symmetrie, Methode schorfes Hinschan)

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{2} = \frac{1}{12} = 0,01255$$

m3,a)
$$E_2 = \frac{F(a+c)}{EW_5}$$
; $E_{A} = -\gamma + \frac{Fa}{EW_5}$; $E_4 = -\frac{Fa}{EW_5}$; $E_3 = +\gamma + \frac{F(a+b)}{EW_5}$

5)
$$\frac{u_0}{u_B} = \frac{k}{4} \left(\mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_4 - \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_3 \right) = \frac{k}{4} \left(\frac{F(atc)}{EWb} - \frac{Fa}{EWb} + v \frac{Fa}{EWb} - v \frac{F(atb)}{EWb} \right)$$

$$= \dots = \frac{k(\lambda - v)_c}{4EWb} = \dots = \frac{3 \cdot k(\lambda - v) \cdot c}{2EBa^2} \cdot \overline{f}$$

Prinfung Messtednik vom 14.03.03 Blatt2

$$7001$$
 => $\sqrt{3500} = \frac{u}{2} = \frac{5,00}{3500} = \frac{14,286mA}{2}$

c)
$$\frac{\ln a}{\ln e} = 1 + \frac{R_R}{\ln v} = 3 R_R = R_V \left(\frac{\ln a}{\ln e} - 1\right) = 10 \text{ Re} \left(\frac{2}{1 \ln 24} - 1\right) = 6.7 \text{ M/kl}$$

$$2L = b - \alpha = 4 - 0 \implies L = 2$$

$$2n = \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (+1) \cos(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \cos(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{Z}{\pi} \sin(\frac{\pi}{2}x) \right]_{0}^{3} + \frac{1}{2} \left[-\frac{3Z}{\pi} \sin(\frac{\pi}{2}x) \right]_{0}^{4} + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \sin(\frac{\pi}{2}x) - \frac{1}{2} \sin(0) - \frac{3}{2} \sin(\frac{\pi}{2}x) + \frac{3}{2} \sin(\frac{\pi}{2}x) = \frac{4}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (+1) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{2} (-3) \sin(\frac{\pi}{2}x$$