

**K V**

Beeinträchtigung von Boden u. Wasserhaushalt durch Neuversiegelung: Verlust von belebtem Oberboden und der Bodenfunktionen sowie Beeinträchtigung des Wasserhaushalts durch Verlust von Versickerungsfläche, erhöhter Abfluss von Oberflächenwasser, Versiegelung von int. genutzten Ackerflächen und Scherrasenflächen: 20.523 m² Ausgleich 1:1

Beeinträchtigung von Boden u. Wasserhaushalt durch Erdwallanschüttung auf intensiv genutztem Acker und auf Scherrasenflächen: 20.595 m² Ausgleich 1,0,5= 10.298 m²

Beeinträchtigung von Boden u. Wasserhaushalt durch Erdanschüttung im Bereich der Bodensenke

**K 1**

Verlust von Gebüschstreifen (BB 1): Struktur und Biotopverlust, Verlust von Teilhabensräumen (Versiegelung und Überbauung/Inanspruchnahme)

**K 2**

Verlust von Baum- und Strauchhecken (BD 2): Struktur und Biotopverlust, Verlust von Teilhabensräumen (Versiegelung und Überbauung/Inanspruchnahme)

**K 3**

Verlust von Scherrasen (HM 4): Biotopverlust, Verlust von Teilhabensräumen (Versiegelung und Überbauung/Inanspruchnahme)

**K 4**

Verlust von Einzelbäumen  
Stammdurchmesser im Schnitt 30 cm  
Potentielle Beeinträchtigung einer Silberweide (Nr. 59) im Bereich der Bodensenke durch Erdanschüttung

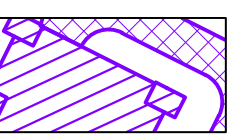


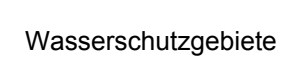
**K 5**

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Hallenneubau, Erdwallanschüttung und Anlage eines Industriezooes mit Übersteigschutz

**K 6**

**Baubetrieb**  
Vorübergehender bauzeitlicher Verlust und Beeinträchtigung von Vegetationsbeständen im Bereich der Baustelle / Baustellenzufahrt, Scherrasen(HM4) und Acker (HA0)

**Legende:**

-  techn. Planung
-  Untersuchungsgebiet
-  Zone II
-  Wasserschutzgebiete

**Bestand / Biototypen**

**KLEINGEHÖLZE**




- BA1 Feldgehölz aus einheimischen Baumarten
- BF3 Einzelbäume Nr. 1-68
- 25 Einzelbäume Nr. 1-68
- BB1 Gebüschstreifen, Strauchreihe
- BB2 Einzelstrauch ohne Nummerierung
- BD2 Baum- und Strauchhecke

**WEITERE ANTHROPOGEN BEDINGTE BIOTOPE**

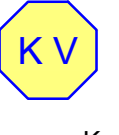
- HA0 Acker
- HM4 Parkrasen, Scherrasen
- HN1 Gebäude


**VERKEHRS- UND WIRTSCHAFTSWEGE**

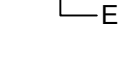
- VA0 Straßen- und versiegelte Flächen
- VB2 Feldweg, unbefestigt
- VB3 Landwirtschaftlicher Weg, Grasweg

-  Reste eines abgerissenen Pavillons oder ähnliches (Steine und Betonteile) und Reste von 2 Bienenkästen, Bereich mit beginnender Gehölzsukzession
-  nicht vorh. Bäume im Bestand
-  Verlust Bäume

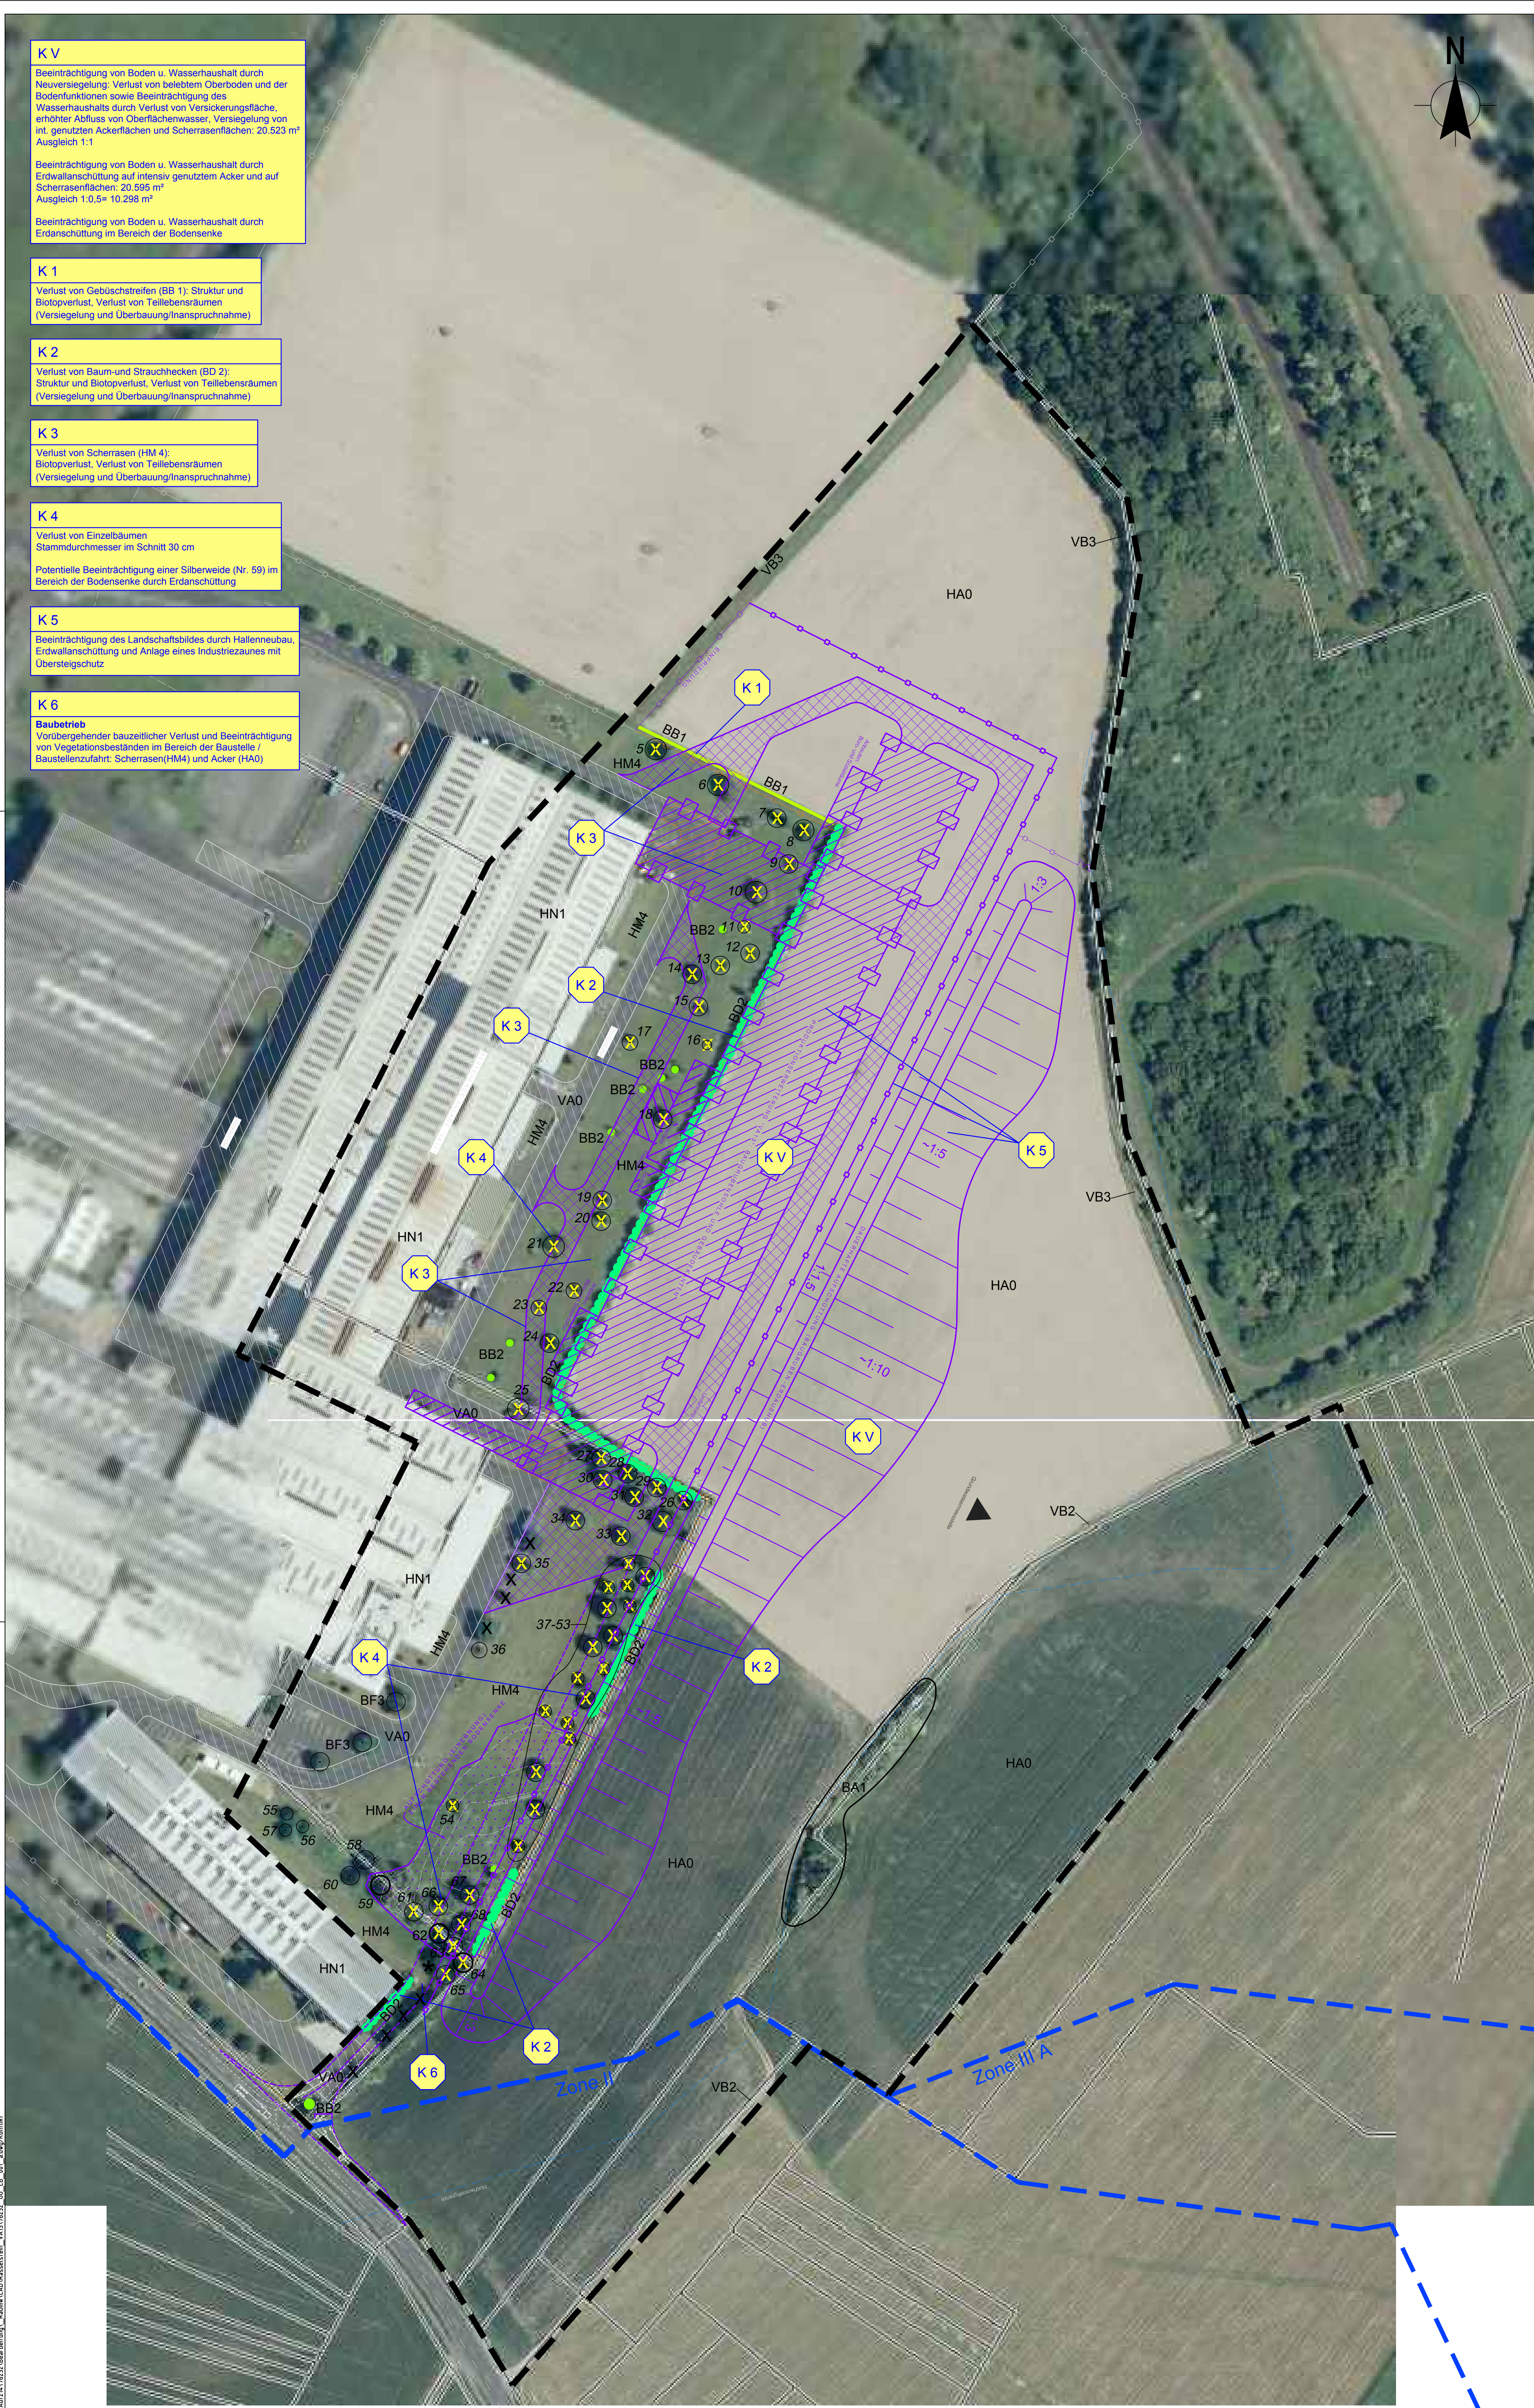
**Konflikte**

 Konflikt Nr.

 Beeinträchtigung von Boden

 Erläuterung des Konflikts

P:\BIB\1302\Bauarbeiten\Bau\VA0\Bauarbeiten\_VA0\VA0\_1302\_00\_LB\_BI\_KV.dwg



Änderungen	Art	Bearbeiter	Datum
C			
B			
A			
Index			

**KOCKS CONSULT GMBH** KOCKS INGENIEURE  
Kocks Consult GmbH Stegmannstr. 32-38 · 56068 Koblenz · Tel.: +49 261 1302-0 Fax: +49 261 1302-400 · eMail: info@kocks-ing.de

Name	Datum
bearbeitet Tönnes	Februar 2018
gezeichnet Poerschke	Februar 2018
geprüft Mansfeld	Februar 2018
Nummer / Bezeichnung	
Projekt Nr. 214-76232	

thyssenkrupp Rasselstein GmbH Standort Andernach	
Bezeichnung	
Projektname	thyssenkrupp Rasselstein GmbH Standort Andernach - Hallenneubau VA13
Objekt	Landschaftspflegerischer Begleitplan
Planbezeichnung	Bestands- und Konfliktplan
Maßstab	1:1.000
Plan Nr.	1,0